

## Stříkáč Pistol Contractor PC

3A6307K

CS

**K aplikaci architektonických barev a nátěrů. Určeno pouze k profesionálnímu použití.**

Maximální pracovní tlak 3600 psi (24.8 MPa, 248 barů)

Informace o dalších modelech najdete na straně 2.



### Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechna varování a pokyny v této příručce. V návodu k použití vašeho stříkáčového zařízení najdete pokyny pro snížení tlaku, plnění a stříkání. Tyto pokyny uschovejte.





### Důležité lékařské informace

Prostudujte si lékařské upozornění na kartě dodané s pistolí. Obsahuje informace o zranění vstříknutím pro ošetřujícího lékaře. Ponechte si ji na místě při používání zařízení.

Pistole Contractor PC

Profesionální stříkáč Pistol Contractor PC Compact

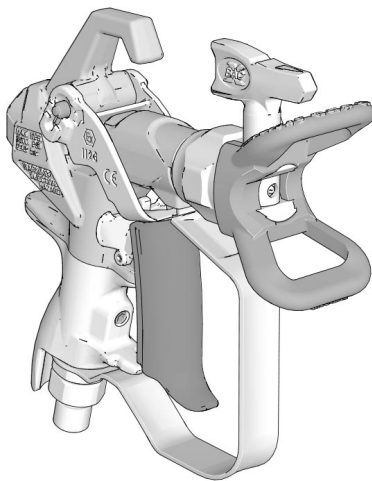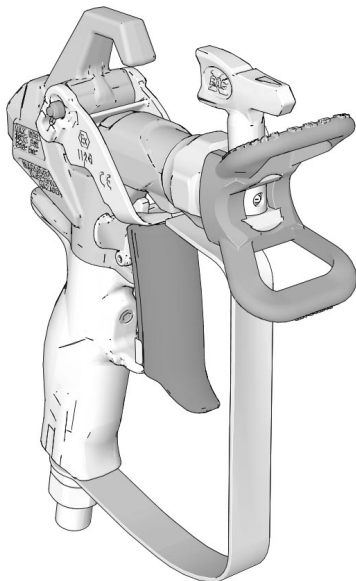

t134244b



II 2 G Ex h IIB T6 Gb

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

UK CA CE

## Obsah

<b>Modely</b> .....	<b>2</b>
<b>Výstrahy</b> .....	<b>3</b>
<b>Uzemnění</b> .....	<b>5</b>
<b>Sestavení</b> .....	<b>6</b>
Postup uvolnění tlaku .....	6
Pojistka spouště pistole .....	6
Nastavení spouště (pouze pro pistole Contractor PC) .....	7
Montáž trysky a krytu na pistolí .....	8
Připojení pistole ke stříkacímu zařízení .....	8
<b>Obsluha</b> .....	<b>9</b>
Nastavení směru rozptýlu .....	9
Stříkání .....	9
Čištění ucpané trysky .....	9
Čištění .....	9
<b>Díly</b> .....	<b>10</b>
Tryska a kryt .....	11
<b>Údržba</b> .....	<b>12</b>
Vyčištění/výměna filtru .....	12
<b>Oprava/výměna</b> .....	<b>13</b>
Výměna vložky .....	13
Vyrovnání rukojeti .....	14
<b>Technické údaje</b> .....	<b>15</b>
<b>Návrh zákona č. 65 státu Kalifornie</b> .....	<b>15</b>
<b>Standardní záruka společnosti Graco</b> .....	<b>16</b>
<b>Informace společnosti Graco</b> .....	<b>17</b>

## Modely

Modely PC pistole Contractor				
Císlo součásti	Trysky	Ochranný kryt	Filtr	Dodané jazykové verze
17Y042	LTX517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština
17Y043	LP517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština, němčina
17Y044	LTX517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, čínština, japonština, korejština
17Y045	Žádné	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština, němčina
17Y470	FFLP210	RAC X	Velikost ok síťoviny: 100	Angličtina, španělština, francouzština
826252	LTX517 + LP517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština
17Z644	LTX515	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština
826291	LP517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština
26D846	LP517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, čínština, japonština, korejština
Modely profesionální stříkací pistole PC Compact				
19Y349	LTX517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština
19Y350	LP517	RAC X	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština, němčina
19Y443	FFLP210	RAC X	Velikost ok síťoviny: 100	Angličtina, španělština, francouzština, němčina
826261	LTX517 + LP517	RACX	Velikost ok síťoviny: 60	Angličtina, španělština, francouzština

## Výstrahy

Následující výstrahy se týkají sestavení, používání, údržby a oprav tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecnou výstrahu, zatímco symbol nebezpečí se týká konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly objeví v textu této příručky nebo na varovných štítcích, vyhledejte si význam příslušných varování. V příručce se mohou podle potřeby objevovat symboly nebezpečí specifické pro výrobek a výstrahy neuvedené v tomto bodě.

### **VÝSTRAHA**



#### **NEBEZPEČÍ VSTRÍKNUTÍ POD KŮŽI**

Vysokotlaký paprsek ze stříkací pistole, z netěsností hadic nebo prasklých dílů prořízne pokožku. Zranění může navenek vypadat jako malé řiznutí, ale jedná se o vážné poranění, které může vést až k amputaci části těla. **Okamžitě vyhledejte chirurgické ošetření.**



- Nepostříkujte, pokud není namontován kryt trysky a kryt spouště.
- Pokud nestříkáte, zajistěte pistolí pojistkou spouště.
- Nemiřte pistolí na osoby ani na žádné části těla.
- Nedávejte ruku před trysku pistole.
- Nepokoušejte se zastavit úniky rukou, částmi těla, rukavicí nebo hadrem.
- Po práci s přístrojem a před čištěním, kontrolou nebo opravou zařízení vždy proveďte **postup uvolnění tlaku**.
- Před uvedením zařízení do provozu utáhněte všechny spoje kapalinového vedení.
- Hadice a jejich spoje kontrolujte denně. Opatřené nebo poškozené díly neprodleně vyměňte.



#### **NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU**

Hořlavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštědel nebo barev na **pracovišti**, se mohou vznítit nebo vybuchnout. Barvy či rozpouštědla protékající zařízením mohou vyvolat jiskrový výboj statické elektriny. Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu:



- Se zařízením pracujte jen v dobře větraných prostorách.
- Vyhněte se přítomnosti všech zdrojů vznícení, např. kontrolky, cigaret, přenosných elektrických svítidel a plastových roušek (nebezpečí statického výboje).
- Všechna zařízení na pracovišti uzemněte. Podívejte se do části pokynů k **uzemnění**.
- Rozpouštědla nikdy nestříkejte ani neproplachujte pod vysokým tlakem.
- Na pracovišti nesmí být nečistoty a zbytky, například rozpouštědel, hadrů a benzínu.
- Na místech s výskytem hořlavých výparů nezasouvejte nebo nevytahujte napájecí šňůry ze zásuvek ani nezapínejte nebo nevypínejte vypínače světel.
- Používejte pouze uzemněné hadice.
- Při zkoušení stříkání do nádoby přiložte pistolí k okraji uzemněné nádoby a pevně ji přitlačte. Nepoužívejte vložky do nádob, pokud nemají antistatickou úpravu nebo nejsou vodivé.
- Jestliže se objeví jiskření nebo ucítíte zásah elektrickým proudem, **okamžitě přestaňte zařízení používat**. Nepracujte se zařízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.
- Na pracovišti musí být fungující hasicí přístroj.

## **VÝSTRAHA**



### **NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ**

Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo těžký úraz.

- Při stříkání vždy noste vhodné rukavice, ochranu zraku a respirátor nebo masku.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti dětí. Zařízení vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nestůjte na nestabilním povrchu a nesnažte se dosáhnout dále, než můžete. Po celou dobu udržujte pevný postoj a rovnováhu.
- Neustále buďte ve střehu a soustředění na to, co děláte.
- Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu.
- Hadici nekroutte ani nepřehýbejte.
- Nevystavujte hadici vyšším teplotám či tlakům, než jaké stanovila společnost Graco.
- Hadici nepoužívejte k tahání nebo zvedání zařízení.
- Nestříkejte s hadicí kratší než 7,63 m (25 stop).
- Zařízení neměňte ani neopravujte. Změny a úpravy mohou způsobit neplatnost oficiálních schválení a potenciální bezpečnostní rizika.
- Ujistěte se, že má veškeré vybavení náležitě jmenovité hodnoty a je schváleno pro používání v prostředí, ve kterém je používáte.



### **NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY POD TLAKEM**

Použití tekutin, které nejsou slučitelné s hliníkem v tlakovém zařízení, může vést k silné chemické reakci a roztržení zařízení. Nedodržení tohoto varování může vést k úmrtí, těžkému zranění či poškození majetku.

- Nepoužívejte 1,1,1-trichlorethan, metylenchlorid, jiná rozpouštědla s halogenovanými uhlovodíky ani kapaliny s obsahem těchto látek.
- Nepoužívejte chlorové bělidlo.
- Mnoho dalších kapalin může obsahovat chemikálie reagující s hliníkem. Otázku slučitelnosti materiálů konzultujte se svým dodavatelem.



### **OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY**

Na pracovišti noste vhodné ochranné pomůcky, abyste zabránili těžkým zraněním, jako je například zranění očí, ztráta sluchu, vdechnutí toxických výparů a popálení. Příklady ochranných pomůcek:

- Ochrana sluchu a zraku
- Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny či rozpouštědla.

## Uzemnění




Abyste snížili nebezpečí jiskření statické elektřiny, uzemněte zařízení. Jiskření statické elektřiny může způsobit vznícení nebo explozi hořlavých výparů. Uzemnění poskytuje elektrickému proudu únikové propojení.

**Stříkací pistole:** Uzemněte připojením k řádně uzemněné hadici na kapalinu a čerpadlu.

**Kontejner se zásobou kapaliny:** Dodržujte místní předpisy.


**Nádoby na rozpouštědla používané při proplachování:** Dodržujte místní předpisy. Použijte pouze vodivé kovové nádoby, umístěné na uzemněném povrchu. Nestavte nádobu na nevodivou plochu, jako např. na papír nebo lepenku, které přeruší spojitost uzemnění.

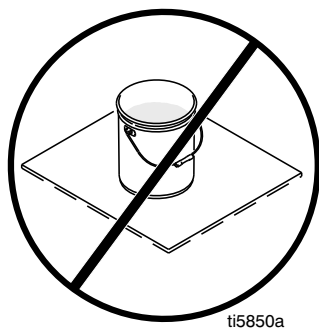

ti5850a


**Hadice kapaliny:** Používejte pouze elektricky vodivé hadice o maximální celkové délce 500 ft. (150 m), aby byla zajištěna spojitost uzemnění. Zkontrolujte elektrický odpor hadic. Pokud celkový uzemňovací odpor překročí 29 megaohmů, okamžitě hadici vyměňte.

**Uzemnění kovové nádoby:** Připojte uzemňovací drát k nádobě tak, že připnete jeden konec k nádobě a druhý konec k dobře uzemněnému předmětu, např. k vodovodní trubce.

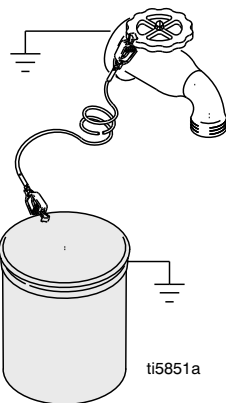

ti5851a

**Vodivé spojení uzemnění:** Při proplachování nebo uvolňování tlaku přitlačte kovovou část stříkací pistole pevně ke stěně uzemněné kovové nádoby, pak pistoli spusťte.

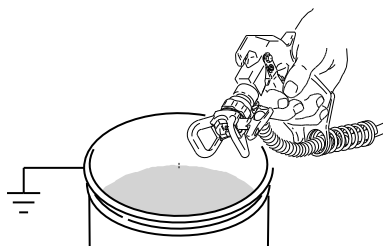


## Sestavení

### Postup uvolnění tlaku




Kdykoli uvidíte tento symbol, proveďte postup uvolnění tlaku.

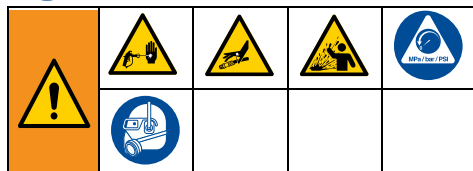

Zařízení zůstává pod tlakem, dokud nedojde k ručnímu uvolnění tlaku. Abyste předešli vážnému zranění natlakovanou kapalinou, například vstříknutím pod kůži nebo výstřikem kapaliny, proveďte **Postup uvolnění tlaku** vždy, když stříkácí zařízení zastavíte, a před každým čištěním, kontrolou a opravou stříkácího zařízení.

1. **VYPNĚTE** stříkácí zařízení.
2. Zajistěte pojistku spouště. Když stříkácí zařízení zastavíte, vždy zajistěte spoušť, aby nedošlo k náhodnému spuštění pistole.
3. Nastavte otáčením knoflíku pro regulaci tlaku nejnižší tlak.
4. Odtokovou trubku umístěte do odpadní nádoby a ventil cirkulace/stříkání přepněte do polohy pro cirkulaci (vypouštění), abyste uvolnili tlak.
5. Podržte stříkácí pistoli pevně nad nádobou. Namiřte pistoli do odpadní nádoby. Odjistěte pojistku spouště pistole a stisknutím spouště pistole uvolněte tlak.

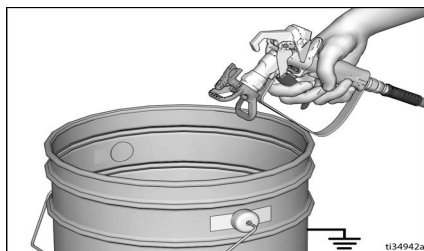

6. Zajistěte pojistku spouště.

7. Pokud máte podezření na ucpanou stříkácí koncovku nebo hadici nebo na to, že tlak nebyl zcela uvolněn:
  - a. **VELICE POMALU** povolte přídržnou matici krytu trysky nebo koncovou hadicovou spojku a postupně uvolněte tlak.
  - b. Povolte přídržnou matici nebo koncovou hadicovou spojku úplně.
  - c. Vyčistěte bezvzduchovou hadici nebo stříkácí trysku. Viz **Čištění ucpané trysky**, strana 9.

### Pojistka spouště pistole



Abyste nedošlo k úrazu v době, kdy pistoli nepoužíváte, vždy aktivujte pojistku spouště pistole, pokud přístroj vypínáte nebo necháváte bez dozoru.



ti34248a




## Nastavení spouště (pouze pro pistole Contractor PC)

Spoušť lze nastavit na různé délky v závislosti na potřebách uživatele.

1. Uvolněte tlak. Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku**, strana 6.
2. Povolte seřizovací ovladač (13c). Použijte plochý šroubovák nebo minci, pokud nelze ovladač (13c) povolit rukou. Otočením o jednu celou otáčku povolte seřizovací ovladač. Tři úplné otáčky mohou způsobit vypadnutí seřizovacího ovladače.
3. Podržte spoušť (13b) a posuňte jej do požadované polohy.

**POZNÁMKA:** Při seřizování podržte spoušť v zobrazené poloze.

**POZNÁMKA:** Pokud je posunutí spínače obtížné, použijte k jeho přesunu plochý šroubovák a na vyznačené místo aplikujte mazivo.

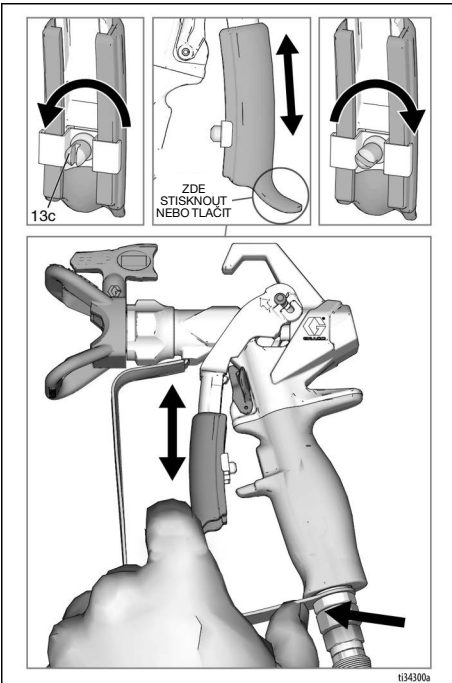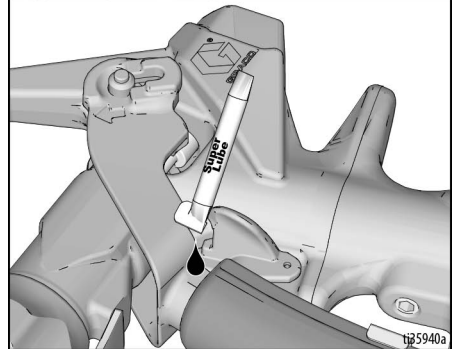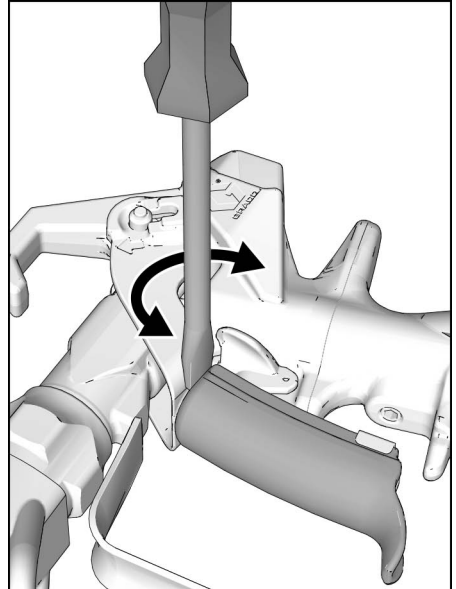

4. Pevně seřizovací ovladač (13c) dotáhněte.

# Sestavení


## Montáž trysky a krytu na pistoli



Abyste zabránili těžkému zranění po vstříknutí pod kůži, nedávejte při nasazování nebo snímání trysky ruku před trysku stříkacího řízení ani kryt trysky.


NE

ANO

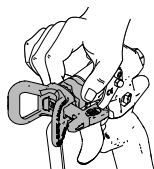


Abyste předešli únikům ze stříkací trysky, dbejte na to, aby stříkací tryska a kryt trysky byly správně nainstalovány.

1. Uvolněte tlak. Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku**, strana 6. Zapněte pojistku spouště (15).
2. Použijte stříkací trysku (26) k zarovnání pryžového těsnění (24) s kovovým těsněním krytu trysky (25).

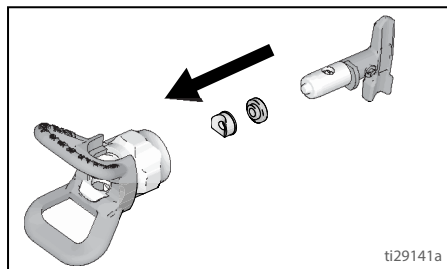

3. Vložte trysku (26) do krytu (25).

4. Zkontrolujte, zda jsou díly stříkacího hrotu a ochranného krytu hrotu smontovány v uvedeném pořadí.

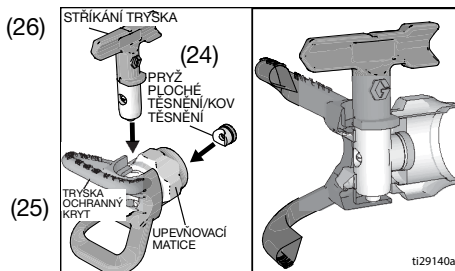

5. Nainstalujte kryt (25) na konec pistole (1). Rukou dotáhněte upevňovací matici.

## Připojení pistole ke stříkacímu zařízení

Ujistěte se, že stříkací zařízení je vypnuto a odpojeno od napájecího zdroje. Pokyny k plnění a stříkání najdete v návodu k použití vašeho stříkacího zařízení.

1. Připojte přívodní hadici k výstupu tekutiny na stříkacím zařízení.
2. Druhý konec přívodní hadice připojte k otočnému čepu pistole (7). Použijte dva klíče (jeden na otočném čepu (7) a jeden na hadici) k bezpečnému utažení všech spojů.
3. Pokyny k plnění viz návod k použití stříkacího zařízení.




# Obsluha



## Nastavení směru rozptylu

1. Uvolněte tlak. Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku**, strana 6. Zapněte pojistku spouště (15).
2. Povolte upevňovací matici krytu (25).
3. Vyrovnejte kryt (25) do vodorovné polohy pro vodorovný rozstřík a do svislé polohy pro svislý rozstřík.

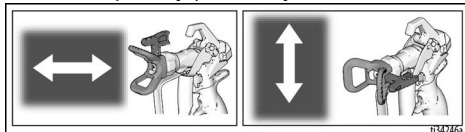

4. Rukou dotáhněte upevňovací matici krytu (25), jakmile jej nastavíte do požadované polohy.

## Stříkání

1. Odjistěte pojistku (15) spouště.
2. Ujistěte se, že tryska tvaru šipky (26) míří dopředu (ve směru stříkání).
3. Držte pistoli kolmo k povrchu, ve vzdálenosti přibližně 12 palců (304 mm) od povrchu. Nejprve pohněte pistolí, pak stiskněte spoušť (13) pistole a nastříkejte zkušební vzorek.
4. Pomalu zvyšujte tlak čerpadla, dokud nedosáhnete rovnoměrného krytí (další informace viz návod k použití stříkacího zařízení).

## Čištění ucpané trysky

Pro případy, kdy je stříkací tryska ucpaná částicemi nečistot, je tato stříkací pistole vybavena reverzní tryskou. Ta umožňuje rychlé a snadné odstranění nečistot bez nutnosti demontáže stříkacího zařízení.

1. Zapněte pojistku spouště (15). Otočte stříkací trysku (26) do polohy pro uvolnění ucpaní. Odjistěte pojistku (15) spouště. Chcete-li odstranit ucpaní, spusťte pistoli namířenou na odpadní plochu.

**POZNÁMKA:** Pokud se tryska (26) obtížně otáčí při natažení do polohy pro uvolnění ucpaní, proveďte **Postup uvolnění tlaku**, strana 6, pak otočte plnicí/stříkací ventil do polohy stříkání a opakujte krok 1.

2. Zapněte pojistku spouště (15). Otočte stříkací trysku (26) zpět do polohy pro stříkání. Uvolněte ze záběru pojistku spouště (15) a pokračujte ve stříkání.

## Čištění


Po každé směně propláchněte pistoli, vyčistěte filtr (viz **Vyčištění/výměna filtru** na strana 12) a vyčistěte barvu z vnější strany. Uschovejte na suchém místě. Pokyny k proplachování viz návod ke stříkacímu zařízení. Pistoli ani jakékoli její díly nenechávejte ponořené ve vodě nebo čisticích kapalinách.

### UPOZORNĚNÍ


Aby nedošlo k poškození součástí stříkací pistole, nenechávejte pistoli ani její součásti, s výjimkou trysky, ponořené ve vodě nebo čisticích kapalinách. Pistole **NENÍ** kompatibilní s čisticími rozpouštědly obsahujícími metylen chlorid.

## Díly

### Contractor PC

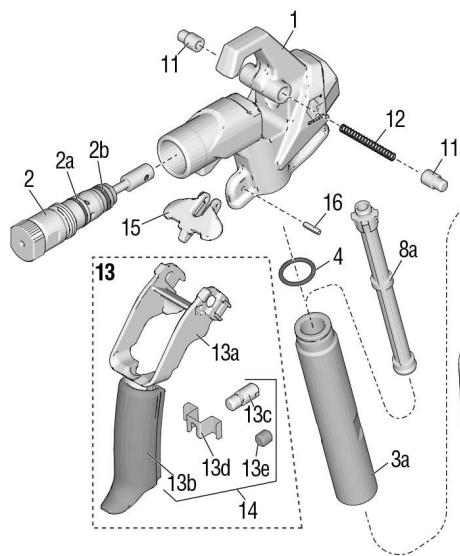

### Profesionální stříkací pistole PC Compact

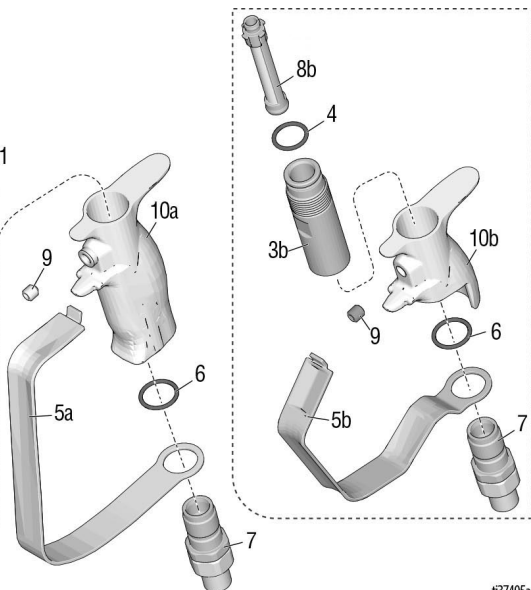


t537405a

Reference.	Díl	Popis	Mn.
1	17X496	POUZDRO, sestava Zahrnuje 15, 16	1
2	17Y297	SADA, opravná, vložka, zahrnuje 2a, 2b	1
2a	17W752	UCPÁVKA, těsnicí kroužek	1
2b	16H931	UCPÁVKA, těsnicí kroužek	1
3a	17T073	TRUBKA, rukojeť, Contractor PC	1
3b	19Y272	TRUBKA, rukojeť, Compact	1
4	120776	UCPÁVKA, těsnicí kroužek	1
5a	17V395	KRYT, spoušť, Contractor PC	1
5b	19Y270	OCHRANNÝ KRYT, spoušť, Compact	1
6	120733	O-kroužek, uretan, čirý	1
7	288811	OTOČNÁ SPOJKA, sestava, pistole	1
8a	17Z690	FILTR, pistole, Contractor PC	1
	287032	Velikost ok síťoviny: 60	
	287033	Velikost ok síťoviny: 100	
	287034	Kombinace síťoviny s velikostí oka 60 a 100	
8b	19Y355	FILTR, stříkací pistole, Compact	1
	19Y356	Velikost ok síťoviny: 60	
	19Y357	100 mesh	
	19Y358	Kombinace síťoviny s velikostí oka 60 a 100	
9	17Y226	ŠROUB, stavěcí	1
10a	17T030	RUKOJEŤ, pistole, Contractor PC	1

Reference.	Díl	Popis	Mn.	
10b	19Y376	RUKOJEŤ, stříkací pistole, Compact	1	
11	17V288	KOLÍK, spoušť	2	
12	17V766	PRUŽINA, kompresní	1	
13	17Y466	SPOUŠŤ, Contractor PC, sestava zahrnuje 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d	1	
	19Y440	SPOUŠŤ, Compact, sestava zahrnuje 11, 12, 13a, 13b, 13e	1	
	13a	SPOUŠŤ, horní	1	
	13b	SPOUŠŤ, dolní	1	
	13c	OVLADAČ, nastavovací	1	
	13d	SPONA, spoušť	1	
	13e	ŠROUB, stavěcí	1	
	14	17Z690	SPOUŠŤ, Contractor PC, oprava zahrnuje 13b, 13c, 13d	1
	19Y512	SPOUŠŤ, Compact, opravná zahrnuje 13b, 13e	1	
	15	17V767	POJISTKA, spoušť	1
	16	17Y024	ČEP, pružiny	1
	20	119799	KARTÁČ, čistící (není zobrazeno)	1
	21▲	222385	KARTA, lékařské upozornění (není zobrazeno)	1

▲ Náhradní bezpečnostní štítky, visačky a karty jsou k dispozici zdarma.

## Tryska a kryt

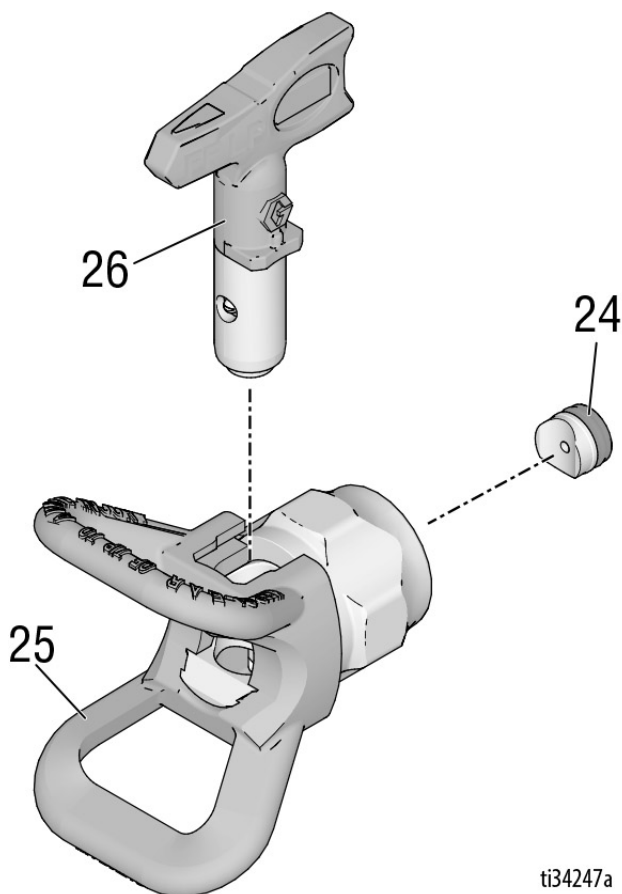

ti34247a

Reference.	Díl	Popis	Mn.
24	246453	OneSeal™, RAC X (sada 5 ks)	1
	248936	SADA, ROZPOUŠTĚDLO, RAC X	1
	17P501	OneSeal™, FFLP, LP (5 kusů)	1
	17P502	SADA, ROZPOUŠTĚDLO, FFLP, LP	1
25	246215	KRYT, RAC X	1
26†		TRYSKA, stříkací	1
	LTX517	TRYSKA, stříkací 517, RAC X Modely: 17Y042, 17Y044, 826252, 19Y349, 826261	1
	LTX515	TRYSKA, stříkací 515, RAC X Model: 17Z644	1

Reference.	Díl	Popis	Mn.
LP517		TRYSKA, stříkací 517, LP Modely: 17Y043, 826252, 19Y350, 826261, 26D846, 826291	1
FFLP210		TRYSKA, stříkací, 210 FFLP Modely: 17Y470, 19Y443	1

† Seznam všech dostupných velikostí trysek vám poskytne místní prodejce nebo jej naleznete na webu [www.graco.com](http://www.graco.com).

## Údržba




Abyste zabránili zranění, vždy si prostudujte všechna varování v této příručce a návodu ke stříkácímu zařízení, a až poté začnete provádět údržbu stříkácí pistole.


### Vyčištění/výměna filtru

Ucpaný filtr snižuje výkonost pistole. Po každém použití vyčistěte filtr.

1. Uvolněte tlak. Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku**, strana 6.
2. Odpojte kapalinovou hadici od pistole u otočného čepu (7).
3. Odpojte ochranný kryt spouště (5) od pouzdra (1) způsobem znázorněným na obrázku.

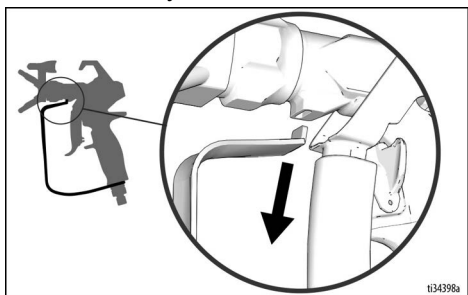


4. Zapněte pojistku spouště (15).
5. **Contractor PC:** Vyšroubujte rukojeť (10) z pouzdra (1).

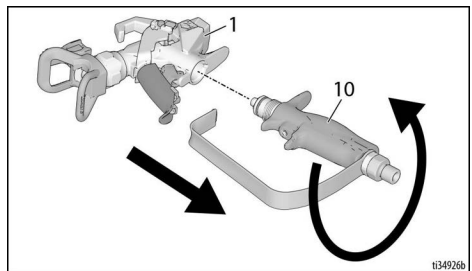


### Profesionální stříkácí pistole PC

**Compact:** Vyšroubujte rukojeť (10) z pouzdra (1) pomocí ochranného krytu (5).

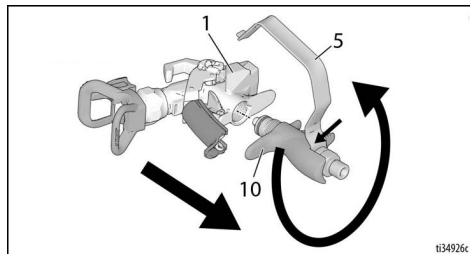

6. Vyjměte filtr (8) skrz horní část rukojeti (10).
7. Vyčistěte filtr (8). Měkkým kartáčem uvolněte a odstraňte nečistoty.
8. Zkontrolujte filtr (8), zda nedošlo k poškození filtračního sítky. Vyměňte filtr, pokud jsou v sítku otvory nebo praskliny.
9. Zkontrolujte trubku rukojeti (3), zda nedošlo k poškození. Pokud je zkorodovaná, vyměňte ji, zkontrolujte rovněž materiál, zda je kompatibilní s hliníkem.
10. Zkontrolujte, zda není poškozen o-kroužek (4) a v případě potřeby jej vyměňte.
11. Zasuňte čistý filtr (8) do rukojeti (10).
12. Rukojeť (10) znovu připevněte k pouzdru (1). Dobře dotáhněte.
13. Odjistěte pojistku (15) spouště.
14. Připojte ochranný kryt (5) spouště do drážky v pouzdru (1) způsobem znázorněným na obrázku.

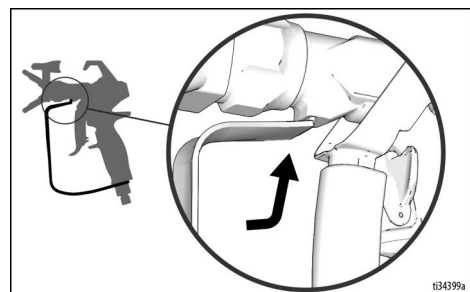

15. Zajistěte pojistku spouště.

## Oprava/výměna



Abyste zabránili zranění, vždy si prostudujte všechna varování v této příručce a návodu ke stříkacímu zařízení, a až poté začnete provádět opravy stříkací pistole.


### Výměna vložky

Vyměňte vložku, pokud sestava netěsní, nebo pokud dochází ke ztrátě výkonnosti při stříkání, kterou nelze vyřešit propláchnutím pistole.


1. Uvolněte tlak. Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku**, strana 6.
2. Zapněte pojistku spouště (15).
3. Sejměte trysku (26) a kryt (25) z pistole (1).
4. Odjistěte pojistku (15) spouště.
5. Stiskněte 2 kolíky (11) a vytáhněte sestavu spouště (13) do polohy pro opravu, jak je znázorněno na obrázku.

### UPOZORNĚNÍ


Nikdy nedemontujte vložku, pokud je sestava spouště (13) v poloze pro opravu – vložka se nevysune. Pokud vložku necháte částečně vytaženou, pistole nebude pracovat správně.

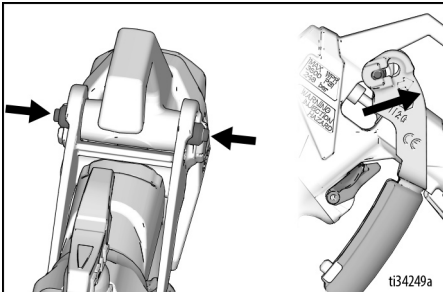

6. Odšroubujte vložku (2) z přední strany pistole (1).

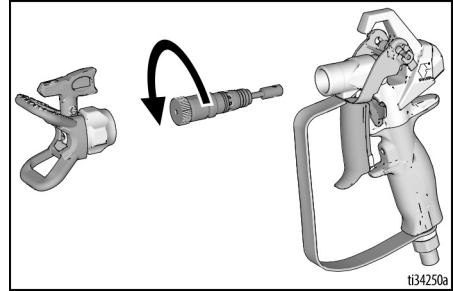


**POZNÁMKA:** Pokud je příliš obtížné ji demontovat rukou, použijte k uvolnění šestihřanný klíč 1/8" nebo 5/8 (kazeta má plošky), jak je znázorněno na obrázku.

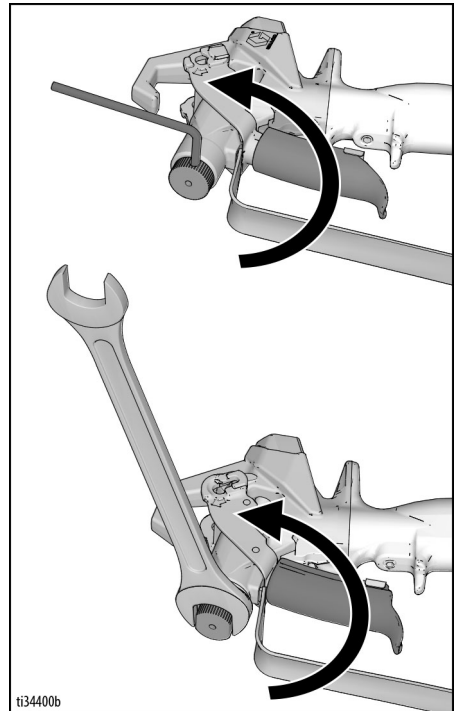


7. Měkkým kartáčem vyčistěte vnitřní kanálky v pistoli.

8. Namontujte novou vložku (2) do pistole a dotáhněte na moment 150 in-lbs (17,0 N-m). V označené oblasti níže (a) by neměla být žádná mezera.

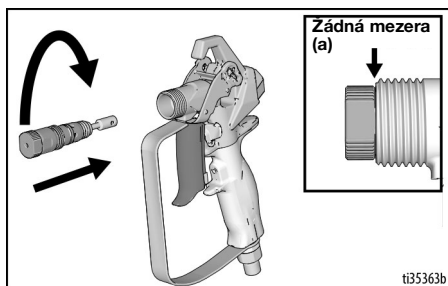

9. Zatlačte sestavu spouště (13) zpět do polohy pro stříkání. Tlačné kolíky (11) by měly zapadnout zpět do normální polohy, když sestavu spouště (13) zcela zajistíte. Ověřte, zda je vložka instalovaná správně tím, že zkontrolujete, zda se sestava spouště (13) může pohybovat dozadu a dopředu.

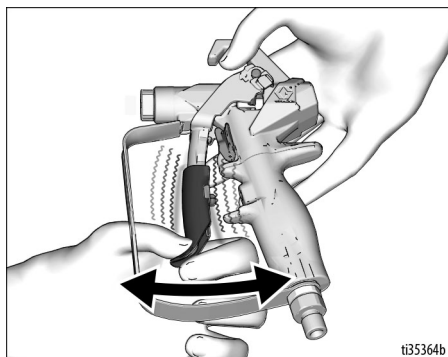


**POZNÁMKA:** Nepoužívejte pistoli, pokud vložka není instalována správně.

10. Namontujte trysku (26) a kryt (25).

## Vyrovnání rukojeti

Pokud po pečlivém dotažení rukojeť neodpovídá poloze pouzdra, seřídte ji.

1. Uvolněte tlak. Další informace naleznete v části **Postup uvolnění tlaku**, strana 6. Zapněte pojistku spouště (15).
2. Pečlivě dotáhněte rukojeť (10).
3. Povolte stavěcí šroub (9) pomocí šestihranného klíče 1/8".
4. Otočte rukojeť (10) tak, aby byla vyrovnaná s pouzdem (1).
5. Pečlivě dotáhněte stavěcí šroub (9).

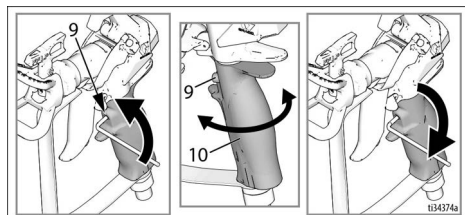


## Technické údaje

Maximální pracovní tlak	3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)	
Velikost otvoru pro kapalinu	0,120 palce (3,05 mm)	
Vstupní otvor	Otočný čep 1/4 NPSM	
Maximální teplota materiálu	120° F (49° C)	
Smáčené součásti	Nerezová ocel, hliník, karbid wolframu, elastomer odolný rozpouštědlům, UHMwpE, acetál	
<b>Hmotnost</b>		
<b>Pistole</b>	<b>Bez krytu trysky a ochranného krytu</b>	<b>S krytem trysky a ochranným krytem</b>
Contractor	21,2 oz (601 g)	23,8 oz (675 g)
Contractor PC – A	17,4 oz (493 g)	20,0 oz (567 g)
Contractor PC – B	18,8 oz (533 g)	21,4 oz (607 g)
Profesionální stříkací pistole PC Compact	16,1 oz (456 g)	18,7 oz (530 g)
<b>Hladina hluku*</b>		
Akustický výkon	87 dBa	
Hladina akustického tlaku	78 dBa	
*Měřeno ve vzdálenosti 3,1 stopy (1 m) při stříkání barvy na vodní bázi, měrná hmotnost 1,36, tryskou 517 při tlaku 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) dle ISO 3744		

## Návrh zákona č. 65 státu Kalifornie

### OBYVATELÉ STÁTU KALIFORNIE

 **VÝSTRAHA:** Rakovina a poškození reprodukčních orgánů – [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov).

#### Přeložené příručky

3A6289	Španělština	3A6303	Lotyšština
3A6290	Francouzština	3A6304	Litevština
3A6291	Holandština	3A6305	Polština
3A6292	Italština	3A6306	Maďarština
3A6293	Turečtina	3A6307	Čeština
3A6294	Řečtina	3A6308	Slovenština
3A6295	Chorvatština	3A6309	Slovinština
3A6296	Portugalština	3A6310	Rumunština
3A6297	Dánština	3A6311	Bulharština
3A6298	Finština	3A6312	Čínština
3A6299	Švédština	3A6313	Japonština
3A6300	Norština	3A6314	Korejština
3A6301	Ruština	3A6318	Němčina
3A6302	Estonština	3A7498	Hindština
		3A7499	Indonéština

Přeložené verze návodů si můžete vyžádat od distributora nebo na [www.graco.com](http://www.graco.com).

# Standardní záruka společnosti Graco

## Standardní záruka společnosti Graco

Společnost Graco zaručuje, že veškeré zařízení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a řemeslném zpracování ke dni prodeje původnímu kupujícímu k používání. Společnost Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoli součást zařízení označenou společností Graco jako vadnou, a to s výjimkou případné speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.

Tato záruka nekryje běžné opotřebení nebo jakoukoli poruchu, škodu či opotřebení způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním, abrazy, korozí, nedostatečnou či nesprávnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nedovolenou manipulací nebo použitím dílů, které nedodává společnost Graco, a společnost Graco v těchto případech nenese žádnou odpovědnost. Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za poruchy, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností zařízení společnosti Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, zařízením nebo materiály nedodanými společností Graco nebo nevhodnou konstrukcí, výrobou, instalací, provozem a údržbou konstrukcí, příslušenství, zařízení nebo materiálů nedodaných společností Graco.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení s reklamovanou vadou bude na náklady odesílatele vráceno oprávněnému distributorovi společnosti Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, společnost Graco zdarma opraví či vymění jakékoli vadné díly. Zařízení bude na náklady odesílatele vráceno původnímu kupujícímu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském zpracování, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

### **TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.**

Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího v případě porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (včetně například náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakékoli jiné náhodné či následné ztráty). Jakýkoli krok kvůli porušení záruky musí být učiněn do dvou (2) let ode dne prodeje.

### **SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO, AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBĚNY.**

Položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, vypínače, hadice atd.) se řídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Společnost Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoli reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoli výrobků nebo jiného zboží prodávaného k tomuto účelu, ať už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.



## **Informace společnosti Graco**

Nejnovější informace o produktech společnosti Graco naleznete na adrese [www.graco.com](http://www.graco.com).

Informace o patentech naleznete na adrese [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

**PŘI ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVKY** se obračete na svého distributora společnosti Graco, nebo zavolejte na číslo +1 800 690 2894, kde získáte informace o nejbližším distributorovi.

*Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu odpovídají nejnovějším informacím o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění.*

*Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny bez předchozího oznámení.*

Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 3A6285

**Sídlo společnosti Graco:** Minneapolis

**Mezinárodní kanceláře:** Belgie, Čína, Japonsko, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

**Copyright 2018 Graco Inc. Všechna výrobní místa společnosti Graco jsou schválena podle normy ISO 9001.**

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Verze K, Duben 2023